


【災害危険度判定の概要】

大規模な地震が発生した場合、建物の倒壊、火災の発生や避難道路の遮断など、様々な被害が発生する恐れがあり、これらの被害の内容は、都市の持つ地理的条件などによって異なります。
 このため、どの地域でどのような被害に対する危険性が高いかを予め把握しておくことは、安心なまちづくりを行う上で重要です。
 そこで、南あわじ市では、平成20年度に市全域を対象として地震に対する災害危険度判定調査を行いました。

【災害危険度判定とは】

南あわじ市の課題を明らかにし、防災まちづくりを進めるために行った調査のことです。
 ある地域が南あわじ市全体の中でどのくらい危険性が高いか比較評価したものであり、地震災害の被害の規模を予測したものではありません。
 災害危険度は、国のガイドラインに基づき、南あわじ市の地震災害に対する危険性の度合いを評価しています。

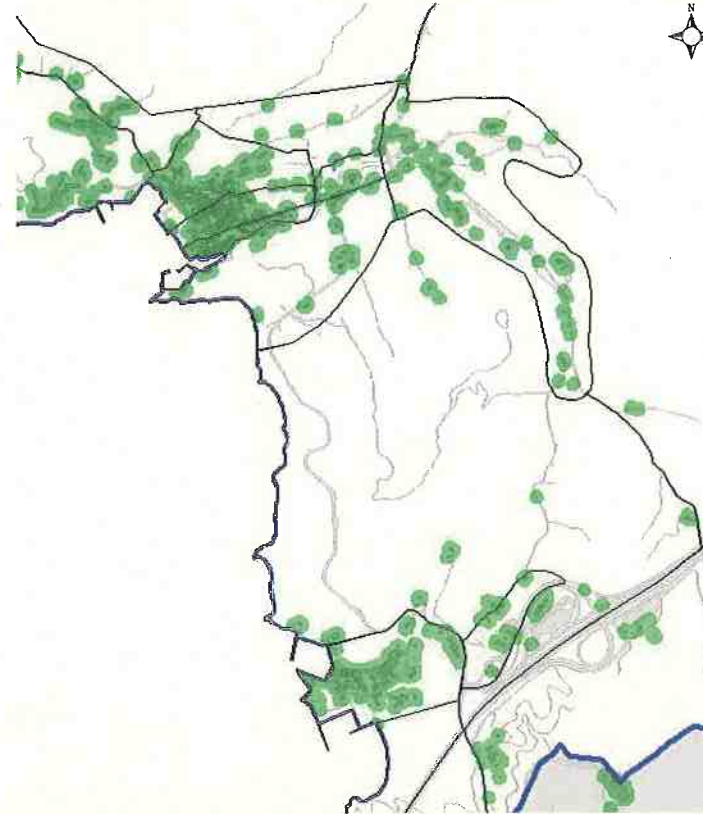

■：住宅密集地
 建築物の立地状況から表示

図 住宅の密集状況

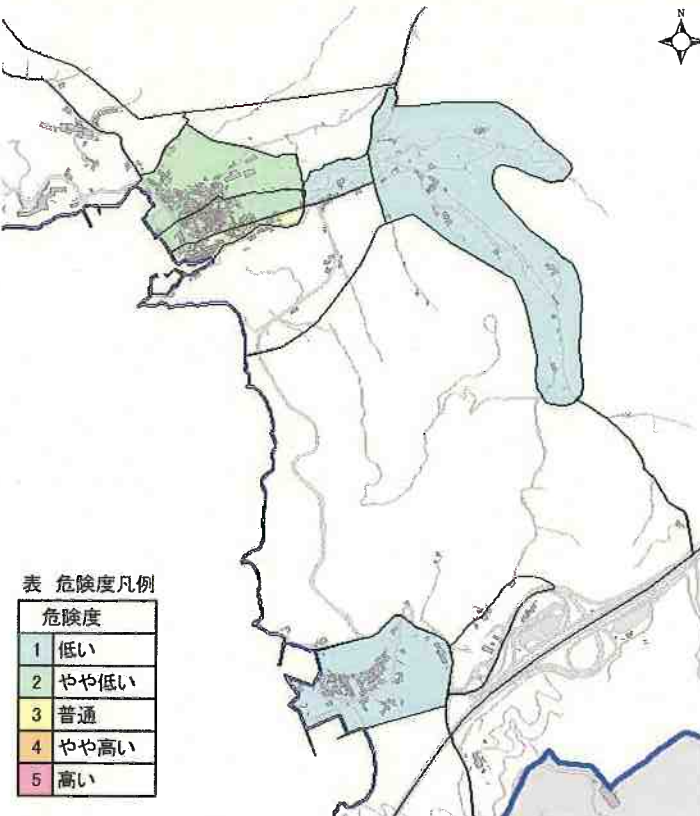


表 危険度凡例
 危険度
 1 低い
 2 やや低い
 3 普通
 4 やや高い
 5 高い

不燃領域率と木防建ぺい率にて評価

図 地区内の燃え易さ

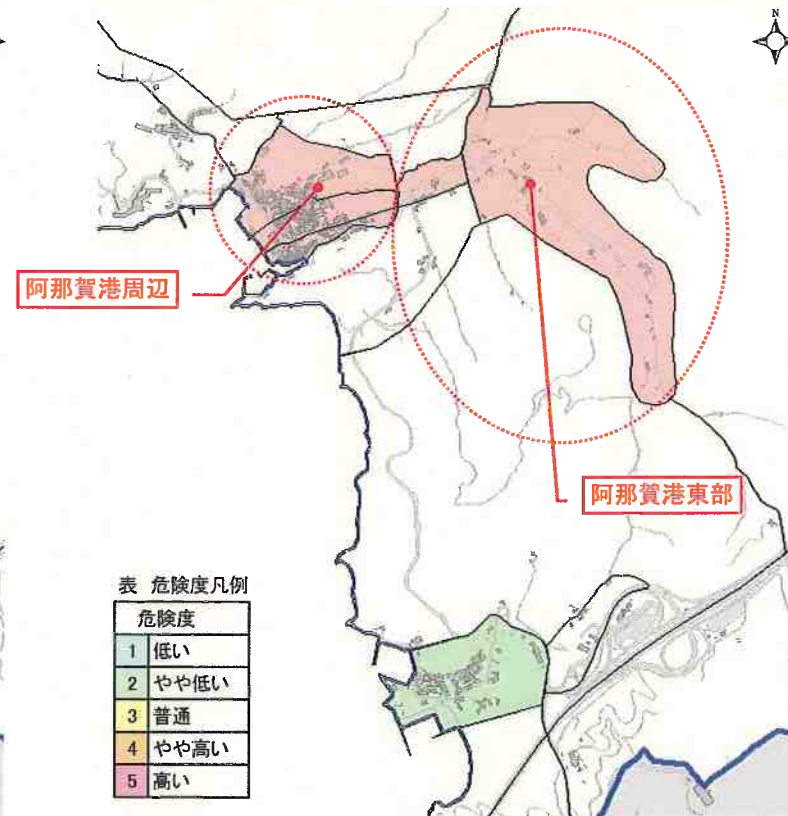


表 危険度凡例
 危険度
 1 低い
 2 やや低い
 3 普通
 4 やや高い
 5 高い

老朽建物割合や地盤状況から建物倒壊により道路が閉塞する可能性について評価

図 道路閉塞の可能性

※不燃領域率90%以上の地区(山間部などは、評価対象外(無着色)とする。

【地域概要】

人口関係	総人口	65歳以上(構成比)	男	女	人口密度(人/ha)	
	人口(人)	674 (100%)	179 (27%)	325 (48%)	349 (52%)	1.11
災害時要援護者関係	総世帯数(a)	災害時要援護者世帯数(b)		b/a		
	世帯数(世帯)	246		30		12.20%
既存建物の状況(1)	建物(1)総数	木造建物	非木造建物	老朽木造建物	津波浸水家屋	
	建物棟数(棟)	681 (100%)	453 (67%)	228 (33%)	400 (59%)	0 (0%)
既存建物の耐震性(2)	建物(2)総数	昭和55年以前築		昭和56年以降築		
	建物棟数(棟)	357 (100%)		228 (64%)		129 (36%)
消防関係	消火栓	防火水槽	その他水利	消防署	消防団詰所等	
	箇所数(箇所)	20	1	1	0	2
避難所関係(地震災害時)	広域避難所		拠点避難所			
	箇所数(箇所)	0		1		

※出典・人口、総世帯数：平成17年国勢調査 ・老朽木造建物：昭和46年以前築の木造建築物 ・消防、避難所関係：南あわじ市地域防災計画(平成18年度)
 ・災害時要援護者世帯数：南あわじ市防災課 ・津波浸水家屋：南あわじ市津波ハザードマップより計測
 ・建物(1)：災害危険度判定調査の使用データ ・建物(2)：家屋課税データ[属性データ有](H19.1.1時点)

【防災上の地区整備の課題】

	阿那賀港周辺	阿那賀港東部
地区内の燃え易さ	[危険度：普通～やや低い] ・建築物の密度と木造建物の割合はやや高いが、危険度は普通	[危険度：低い] ・木造建物の割合は約半数であり、建築物の密度は低い
道路閉塞の可能性	[危険度：高い] ・幅員4m未満の狭幅員道路が多い ・約6割以上が老朽建物(昭和46年以前築) ・液状化危険度が高い	[危険度：高い] ・幅員4m未満の狭幅員道路が多い
その他	○災害時要援護者世帯の割合が、全市での割合より高い値を示している。	

【課題解決に向けた方向性】

- 広幅員道路の整備(8m以上)
- 老朽建物の耐震診断および耐震補強
- 日頃からの自治活動の活性化(災害時、「共助」の体制を円滑に整えるため)

【特記事項】

・大規模地震による想定震度は南海地震：震度5弱～6弱、中央構造線地震：震度6弱～6強と非常に強い揺れが予想される。特に、阿那賀漁港周辺は液状化危険度が高い。
 伊昆周辺の山側は土砂災害危険箇所指定されており孤立する恐れがある。
 また、阿那賀漁港周辺は老朽木造住宅の割合が高く倒壊の危険性が高いと想定される。さらに、狭幅員道路も多いことから避難路確保のためにも耐震改修を促進する必要がある。
 阿那賀漁港周辺は南海地震に伴う津波浸水被害が想定されていないが、大井出川をはじめとする河川を津波が遡上して浸水するおそれがあることから、大規模地震・津波対策と洪水・高潮対策を兼ね合わせた地域住民の避難誘導体制を構築する必要がある。